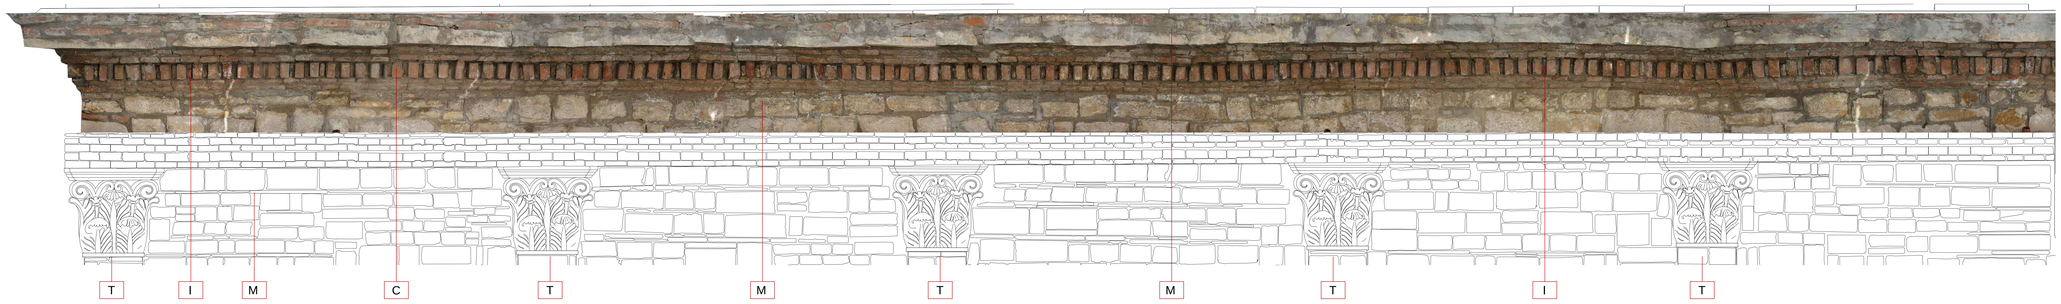

MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE

M	MURATURA CON NUCLEO A SACCO, REALIZZATA CON BOZZE MISTE DI PIETRAME CALCAREO E FRAMMENTI LATERIZI, DI FORMA E DIMENSIONI QUADRANGOLARI, DISPOSTE SU FILARI ORIZZONTALI E ALLETTATE CON STRATI ROBUSTI DI MALTA A BASE DI CALCE.
C	CORNICIONE REALIZZATO CON MATTONI IN LATERIZIO, DI DIMENSIONI DIVERSE DALLO STANDARD, DISPOSTI IN MODO ALTERNATO: A COLTELLO (AGGETTANTE) E SOTTOSQUADRO.
T	CAPITELLO DECORATIVO CON FOGLIAME, INTAGLIATO IN BLOCCO DI TUFO.
I	TRACCE DI RIVESTIMENTO CON FRAMMENTI DI INTONACO E STRATI DI PRECEDENTI TINTEGGIATURE.

FENOMENO	SIMBOLO	DEFINIZIONE	CAUSA	INTERVENTI P: pulitura; C: consolidamento; PR: protezione; I: integrazione; CN: conservazione
Disgregazione dei giunti di malta	D	Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.	Caratteristiche fisiche del materiale; cristallizzazione dei sali; azioni meccaniche; cicli di gelo e disgelo; azione meteorica.	P: pulitura; C: consolidamento; PR: protezione.
Efflorescenza	EF	Formazione di sostanza generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o polverulento presente sulla superficie del manufatto.	Infiltrazione di acqua e conduzione di sali all'interno del paramento murario.	P: pulitura; PR: protezione.
Esfoliazione	ES	Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati superficiali subparalleli tra loro (sfoglie).	Alterazione chimica della pietra; fenomeni termoigrometrici.	P: pulitura; PR: protezione.
Fratturazione	F	Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel materiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.	Cicli di gelo e disgelo; cause antropiche; azione meccanica; mancanza di manutenzione.	P: pulitura; C: consolidamento; PR: protezione.
Mancanza	M	Caduta e perdita di parti del materiale lapideo.	Cedimenti strutturali, statici; deterioramento dovuto all' azione congiunta di vento/pioggia.	

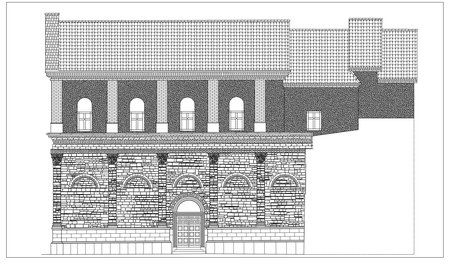

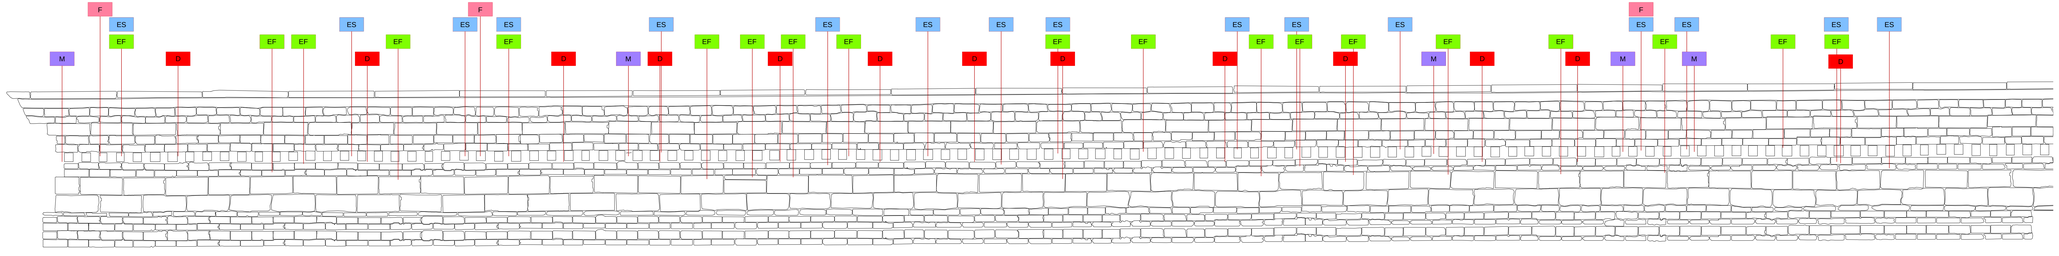

FESR 2014-2020 BasilicataEuropa — REGIONE BASILICATA — UNIONE EUROPEA Fondo europeo di sviluppo regionale — COMUNE DI POTENZA

Conferenza Episcopale Italiana — SERVIZIO NAZIONALE PER L'EDILIZIA DI CULTO — Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici — Conferenza Episcopale Italiana

TUTELA E VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI DELL'ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO MARSICO NUOVO - COMPRENSORIO DELLA CITTÀ DI POTENZA

Ente Attuatore: *ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO*

PARROCCHIA "SS. TRINITÀ"
Via Pretoria n. 109 - 85100 Potenza

LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA DELLA SS. TRINITÀ NEL COMUNE DI POTENZA

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato Rilievo del degrado ed interventi di conservazione cornicioni su Via Pretoria

Elab. A/PRO-13

I progettisti
Arch. Gian Marco SANTARSIERO
Ing. Maurizio TOLVE

Il R.u.p.
Ing. Gianluca LOPERTE

Data Gennaio 2020

N. REV.	OGGETTO DELLA REVISIONE	Sigla	EMESSO		Sigla	RIESAMINATO		Sigla	VERIFICATO	
			Data	Firma		Data	Firma		Data	Firma